

 
TNC 和气象板无法连接的情况处理

20140311 BH4TDV

首先确认：

- 1、TNC 已升级到 20140308 以上的固件
- 2、确认 CPU 39 和 43 脚已短接
- 3、确保 JP1 跳线朝上
- 4、气象接口板已升级 20140306 以上固件。

如果自行升级过气象接口板，请确认，已去除“使用内部时钟”前的选项勾。



- 4、如果是2013-01-25之前的主板，短接 D7，拆掉 R70\C70\R71。

